

**Bedienungsanleitung**  
**Operation Manual**  
**Notice d'utilisation**  
**Instrucciones de servicio**  
**Istruzioni per l'uso**



***DIGITAL HANDTACHOMETER***  
***TACHYMÈTRE NUMERIQUE PORTATIF***  
***TACHÓMETRO DIGITAL MANUAL***  
***TACHIMETRO DIGITALES A MANO***

Vielen Dank, dass Sie sich für einen unserer hochwertigen Tachometer entschieden haben. Lesen sie diese Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch, damit Sie mit dem neu erworbenen Gerät sicher umgehen können, exakte und reproduzierbare Messungen vornehmen und Schäden vermeiden.

## Sicherheitshinweise



Den Laserstrahl nicht auf das menschliche Auge richten. Klasse 2 Laserprodukte sind als augensicher eingestuft, können jedoch bei Empfindlichkeit oder längerer Einwirkung zu Irritationen der Netzhaut führen.



Bei mechanischer Drehzahlmessung die max. zulässige Drehzahl von 25.000 RPM nicht überschreiten.

Eine Verlängerungswelle nicht in Verbindung mit einem Messrad nutzen. Das Messrad könnte sich lösen und Schaden verursachen.

Direkte Geschwindigkeitsmessung mit Messrädern nur dann durchführen, wenn die Geschwindigkeit unter 1.500 m/min liegt oder sichergestellt ist, dass das Messrad sich nicht lösen kann.

## Vor Inbetriebnahme (Batterien einsetzen)

Batteriefachdeckel öffnen – Ggf. eine Münze benutzen

Batterien einlegen – Polarität beachten!

Batteriefachdeckel schließen

---

# Bedienungselemente



**1** MODE-Taste/Schalter zur Auswahl der gewünschten Maßeinheit

**2** MEM-Taste zur Bedienung und Abruf der gespeicherten Werte und zur Hinterlegung der freien Speicherwerte.

**3** DISPLAY zur Anzeige des Messwertes, der Einheiten, der Speicherfunktion und des Batteriezustandes.

**4** MESSTASTE zum Einschalten des Geräts und zur Messwerterfassung – Messwerte werden so lange

erfasst wie die Taste gedrückt bleibt.



# Messungen durchführen

## *Anbringen der Reflexmarke (nur bei berührungsloser Messung)*



Reflexmarke bei Stillstand auf das zu messende Maschinenelement aufbringen

## *Kontaktadapter und Messzubehör*


Kontaktadapter mit der Hand auf das Gerät aufdrehen – Nicht mit Werkzeugen anziehen!



Messspitzen und Messräder auf die Messwelle schieben – Spannstift und Nut beachten!

Bei dem 12“ Messrad seitliche Schraube mit einem Werkzeug fest anziehen

## **Gerät durch kurzes Betätigen der Messtaste einschalten.**

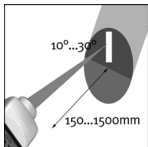


Gewünschte Maßeinheit wählen. – Darauf achten, dass die Maßeinheit zu der Betriebsart (Kontakt / Non-Kontakt) und dem entsprechenden Zubehör passt.

Für die Messung geeignetes Zubehör aufstecken.


Bei berührungsloser Messung mit optimal 50 cm Abstand und leichtem Winkel 10-30° auf die Reflexmarke zielen.

Bei Kontaktmessung mit Messspitze (-konus) Gerät in der Mitte des sich drehenden Objektes gerade zentrieren.

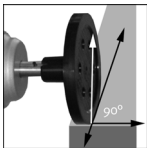


Bei Geschwindigkeits- und Längenmessung mit Messrad, Gerät gerade und im rechten Winkel zur Laufrichtung des Objektes halten.

Bei allen Messungen Bewegung des Gerätes vermeiden, da diese das Messergebnis direkt beeinflussen.

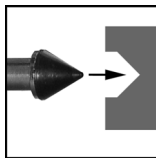

# Speicherfunktionen

Der Tachometer speichert automatisch den Maximal- (höchster oberer Wendepunkt), Minimal- (niedrigster unterer Wendepunkt) und letzten

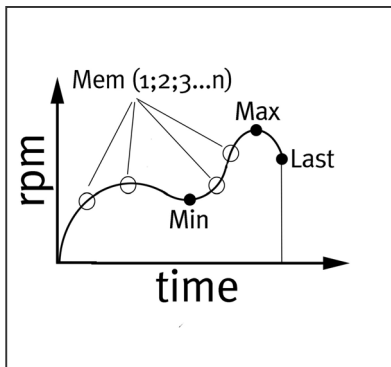

Messwert. Zusätzliche Messwerte können gespeichert werden, wenn während der Messung die MEM Taste gedrückt wird, einige Modelle errechnen hieraus auch den Durchschnitt als Mittelwert (AV).

Die gespeicherten Werte werden nacheinander durch wiederholtes Drücken der MEM Tasten angezeigt.

Der Speicher wird gelöscht, wenn die MEM Taste ca.

6sec gedrückt bleibt (im Display erscheint dann CCCCC), 5 Minuten seit der letzten Messung vergangen sind oder die Batterieversorgung des Gerätes unterbrochen wird.

## Ausschalten

Zur Schonung der Batterien schalten sich die Geräte nach einer festgelegten Zeit selbst aus.

## Technische Daten / Wartung

Messbereich max.:	99.999 rpm (Kontaktmessung 25.000 rpm)
Genauigkeit:	0,006% +/- 1digit
Temperaturbereich:	0°...40°C
Lagerung:	-10°...55°C (trocken lagern)

Die Geräte sind mit Ausnahme der Verbrauchs- und Verschleißteile wartungsfrei.

# Problembhebung bei Störungen

*Gerät zeigt nicht an, Laserstrahl ist nicht sichtbar:*

Überprüfen Sie den Ladezustand und die korrekte Polarität der Batterien.

*Laserstrahl ist nicht sichtbar:*

Überprüfen Sie ob der Messtaster korrekt gedrückt werden kann.

*Nicht eindeutige oder falsche Messwerte bei optischer Messung:*

Auf stark reflektierenden Oberflächen kann die Empfängerelektronik gestört werden. Verändern Sie den Winkel oder schwärzen Sie ggf. die reflektierende Oberfläche.

Den Abstand bis zur Reflexmarke überprüfen, er darf ca. 15 cm nicht unterschreiten, ggf. eine größere Reflexmarke benutzen.

*Nicht eindeutige oder falsche Messwerte bei Kontakt-Messung:*

Gummiauflagen des Messzubehörs überprüfen, diese unterliegen einem natürlichen Verschleiß.

Lotgerechte Ausrichtung des Tachometers in Relation zum Messobjekt beachten.

Relativbewegung des Instruments gegenüber dem Messobjekt vermeiden. Ggf. berührungslose Messung durchführen.

*Bei Geräten mit LED-Display blinkt ein B:*

Die Batterien müssen gewechselt werden.

## Garantie

Wir gewähren auf alle Produkte eine Garantie von 24 Monate ab dem Datum des Kaufs. Ausgenommen hiervon sind Verbrauchs- und Verschleißteile, sowie Schäden, die durch unsachgemäßen Einsatz des Gerätes entstehen.

---

Thank you for choosing our tachometer. Please read the entire operation manual thoroughly before you use this instrument for the first time. The information contained herein will help you to achieve accurate and reproducible results and avoids misuse or damages.

## Safety Precautions



Do not stare into laser beam nor aim it towards human eyes. Class 2 laser products are safe, but may irritate the eyes in rare cases of high sensitivity or after a longer exposure with the laser beam.



Direct (contact) rpm measuring should not exceed the speed of 25.000 rpm. Use non-contact measuring mode to avoid damages.

The extension shaft should not be used together with a measuring wheel, as it may become loose and cause damages.

Direct (contact) speed measuring with the measuring wheel should be used for speeds below 1500m/min only. For higher speeds take special measure to fix the wheel to the shaft, or use the non-contact measuring mode to avoid damages.

## Before Taking Into Operation (Battery Replacement)

Open battery cover – Use a coin to unscrew.

Replace battery – Please check polarity!

Close battery cover.

---

# Operating Elements




**1** MODE-button/switch to select operation mode and engineering unit.

**2** MEM-button to capture data and to recall memory functions.

**3** DISPLAY to indicate engineering unit, memory function, low battery voltage and actual value.

**4** MEASURE button to switch the instrument on and to measure – the actual speed

rate or length is captured and indicated when the measuring button is pressed.

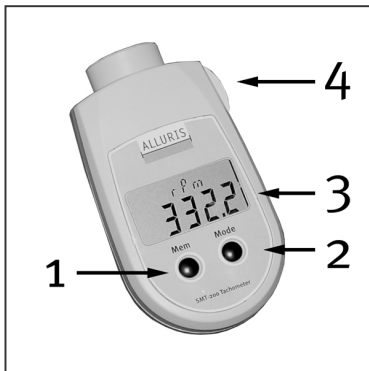



# Operating Procedures

## *Attaching the reflective tag (non-contact measurement only)*



Attach the reflective tag to the rotating machine part after the machine completely stops.

## *Contact adaptor and accessories*


Screw the contact adaptor onto the tachometer – hand tightening is sufficient, do not use tools!



Place measuring cone tip, funnel tip or wheel onto the shaft – align pin and slot properly!

Tighten the shaft screw with an appropriate tool when using the 12" measuring wheel.

## **The instrument is switched on by pressing the measuring button.**

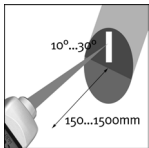


Select the engineering unit. – Make sure that the engineering unit matches with the operation mode (contact, non-contact) and the measuring attachment.

Attach the appropriate accessory for your application.


Optimal distance for non-contact measurement is approx. 50 cm (1 ½ ft) at a 10-30° angle.

For contact measurements insert and align the instrument with the tip straight and exactly in the centre (turning axis) of the machine element.

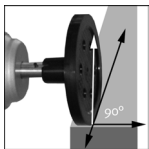


For speed and length measurement use the measuring wheel and keep the instrument in right (90°) angle to the moving direction of the material.

Avoid any movement of the instrument itself while measuring, which has a direct impact on the result and reproducibility of your measurement.

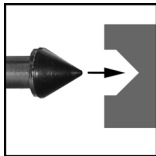

## Memory Functions

The maximum (highest inflection point), the minimum (lowest inflection point) and the last measured value are saved automatically in the memory. Further values can be captured by pressing the MEM button during the measurement.

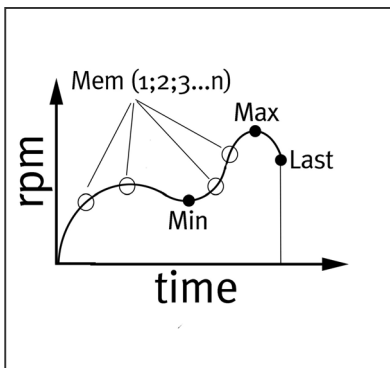

Certain models can calculate and indicate the average (AV) of these free captured measurement values.

To recall stored data, press MEM button after releasing the measuring button.

The memory can be cleared by keeping the MEM button pressed for approx. 6 sec (the display indicates

CCCCC). It is automatically erased 5 minutes after the last measurement or when the batteries are replaced.

## Auto Switch Off

To save battery the instrument switches off automatically after a certain period of time.

## Technical Data / Maintenance

Measuring range max.:	99.999 rpm (contact mode 25.000 rpm)
Accuracy:	0,006% +/- 1digit
Temperature range:	0°...40°C
Storage:	-10°...55°C (keep dry)

The instruments are maintenance free, except wear and tear and consumption parts.

---

# Troubleshooting

*Display fades out, laser beam not visible:*

Check the remaining voltage and polarity of the batteries.

*Laser beam not visible:*

Check right function of measuring button.

*Incorrect or not repeatable measuring values at non-contact mode:*

Highly reflective surfaces may disturb the receiver electronics.

Change angle or paint the surface black.

Confirm that the distance between instrument and object is not shorter than 15 cm and that the reflective tag is securely aimed at. If necessary use a bigger reflective tag.

*Incorrect or not repeatable measuring values at contact mode:*

Check the rubber surface of the attachment accessory, whether it is not worn out or slippery.

Confirm the perpendicular alignment of the instrument against the measuring object.

Avoid any movement of the instrument while measuring. If possible use non-contact mode.

*LED Display indicates a flashing «B»:*

This indicates low voltage, change the batteries.

## Warranty

We grant a 24 month limited warranty period starting with the date of sale. Consumption material, normal wear and tear as well as damages caused by improper use are excluded from this warranty.

---

Nous vous remercions d'avoir choisi l'un de nos tachymètres de grande qualité. Avant de l'utiliser, nous vous recommandons de lire attentivement le mode d'emploi pour que vous puissiez manipuler votre nouvel appareil en toute sécurité, effectuer des mesures exactes et constantes et éviter les dommages.

## Recommandations de sécurité



influence.

Ne pas orienter le rayon laser en direction de l'œil humain. Les appareils à laser de la classe 2 ne sont pas considérés néfastes pour la vue, mais peuvent cependant provoquer des irritations de la rétine en cas de sensibilité ou de longue



En cas de mesure mécanique de la vitesse, ne pas dépasser la vitesse maxi autorisée qui est de 25.000 RPM.

Ne pas utiliser une tige de rallonge avec une roue mesureuse. Cette dernière pourrait se détacher et causer des dommages.

N'effectuer la mesure directe de la vitesse avec des roues mesureuses que si elle est inférieure à 1.500 m/min ou que l'on s'est assuré que la roue mesureuse ne peut pas se détacher.

## Avant la mise en service (Insérer les batteries)

Ouvrir le couvercle du compartiment des piles – Utiliser une pièce si besoin est.

Insérer les batteries – Vérifier la polarité!

Fermer le couvercle du compartiment des batteries

---

## Éléments de commande




**1** Touche/Commutateur MODE de sélection de l'unité de mesure.

**2** Touche MEM d'interrogation des valeurs enregistrées et de dépôt des valeurs libres.

**3** ECRAN d'affichage de la valeur mesurée, des unités, de la fonction de mémorisation et de l'état des batteries.

**4** TOUCHE DE MESURE de mise en marche de l'appareil et de saisie des valeurs. Les valeurs mesurées sont saisies aussi longtemps que l'on appuie sur la touche.

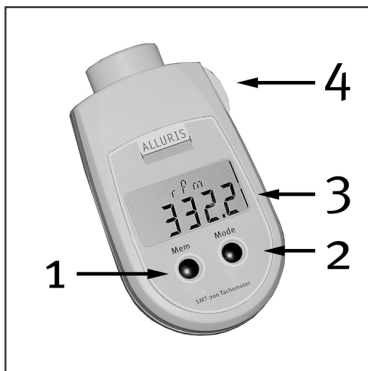

# Effectuer les mesures

## *Fixer le repère réflexe (seulement pour mesure sans contact)*



Avec appareil à l'arrêt, mettre le repère réflexe sur l'organe de machine à mesurer.

## *Adaptateur de contact et accessoires de mesure*


Tourner l'adaptateur de contact à la main sur l'appareil – Ne pas serrer avec un outil!



Pousser les touches de mesure et les roues mesureuses sur la tige de mesure – Faire attention à la goupille de serrage et à la rainure!

Serrer la vis latérale sur la roue mesureuse 12“ avec un outil.

## **Mettre l'appareil en marche en appuyant brièvement sur la touche de mesure.**

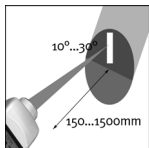


Sélectionner l'unité de mesure. Veiller à ce que l'unité de mesure convienne au mode d'exploitation (avec contact / sans contact) et à l'accessoire choisi.


Enficher l'accessoire de mesure.

Pour mesurer sans contact, viser sur le repère réflexe à un écart optimal de 50 cm et un léger angle de 10-30°.

Pour mesurer avec contact à l'aide d'une touche de mesure (cône de mesure), positionner l'appareil droit au centre de l'objet en rotation.

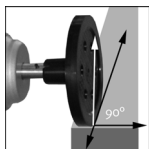


Pour mesurer la vitesse et la longueur avec une roue mesureuse, tenir l'appareil droit et à angles droits par rapport au sens de rotation de l'objet.

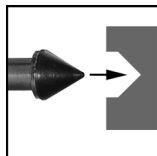

Pour toutes les mesures, il est recommandé d'éviter de bouger l'appareil, car cela aurait une influence directe sur le résultat de la mesure.

## Fonctions de mémorisation

Le tachymètre enregistre automatiquement la valeur maxi (point de retour supérieur le plus haut), la valeur mini (point de retour inférieur le plus bas) et la dernière valeur mesurée. Il est possible d'enregistrer des mesures en appuyant sur la touche MEM pendant le mesurage.

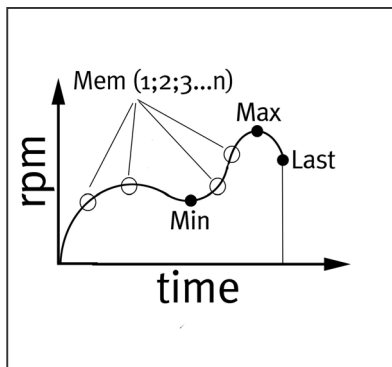

Certains modèles calculent ainsi la valeur moyenne (AV). Les valeurs enregistrées sont affichées l'une après l'autre par appui répété sur les touches MEM.

La mémoire est effacée si l'on maintient la touche MEM enfoncée pendant environ 6 secondes (CCCCC

est affiché sur l'écran), 5 minutes se sont écoulées depuis la dernière mesure ou l'alimentation des batteries de l'appareil est interrompue.

## Arrêt

Les appareils s'éteignent d'eux-mêmes après un délai fixé pour éviter l'usure des batteries.

## Caractéristiques techniques

Gamma de mesure:	99.999 rpm (contact mode 25.000 rpm)
Precision:	0,006% +/- 1digit
Gamma de température:	0°...40°C
Stockage:	-10°...55°C (stocker sèche)

## Mise au point en cas de panne

*L'appareil ne donne aucune indication, le rayon laser n'est pas visible:*

Contrôler la charge et la polarité des batteries.

*Le rayon laser n'est pas visible:*

Contrôler la manipulation de la touche de mesure.

*Valeurs mesurées imprécises ou fausses en mesurage optique:*

Les surfaces fortement réfléchissantes peuvent perturber l'électronique du récepteur. Modifier l'angle ou éventuellement noircir la surface réfléchissante.

Contrôler l'écart avec le repère réflexe. Il ne doit pas être inférieur à 15 cm environ. Utiliser éventuellement un repère réflexe plus grand.

*Valeurs mesurées imprécises ou fausses en mesurage avec contact:*

Contrôler les supports de caoutchouc de l'accessoire de mesure, car ils sont soumis à une usure naturelle.

Contrôler l'ajustement vertical du tachymètre par rapport à l'objet.

Eviter le mouvement relatif de l'instrument par rapport à l'objet. Effectuer éventuellement la mesure sans contact.

*Un B clignote; cela concerne les appareils à écran avec DEL:*

Les batteries doivent être changées.

## Garantie

Tous nos produits sont garantis 24 mois à compter de la date d'achat. La garantie ne s'applique ni aux pièces d'usage et d'usure, ni aux dommages résultant de l'utilisation non conforme de l'appareil.

---



Muchas gracias por haberse decidido por uno de nuestros tacómetros de alta calidad. Lea detenidamente estas instrucciones de operación antes de la puesta en marcha, para poder tratar con seguridad su aparato recientemente adquirido, realizar mediciones exactas y reproducibles así como evitar daños.

## Indicaciones de seguridad



El rayo láser no puede ser dirigido al ojo humano. Los productos láser de clase 2 están clasificados como seguros para la visión, no obstante en caso de sensibilidad o efecto prolongado pueden conducir a irritaciones de la retina.



Para mediciones mecánicas de revoluciones, no sobrepasar las revoluciones máximas admisibles de 25.000 r.p.m.

No utilizar un árbol de prolongación en combinación con una rueda de medición. La rueda de medición se podría soltar y ocasionar daños.

Ejecutar mediciones directas de velocidad con ruedas de medición, sólo cuando la velocidad se encuentra por debajo de 1.500 m/min o se haya asegurado, que la rueda de medición no pueda soltarse.

## Antes de la puesta en marcha (Colocar las pilas)

Abrir la tapa de la cámara de pilas – En caso dado utilizar una moneda.

Colocar las pilas – ¡Observar la polaridad!

Cerrar la tapa de la cámara de pilas.

---

## Elementos de operación



**1** Tecla MODE para selección de la unidad de medida deseada

**2** Tecla MEM para operación de la llamada de valores memorizados y para registro de los valores libres de memorización.

**3** DISPLAY para indicación del valor de medición, las unidades, las funciones de memoria y el estado de las pilas.

**4** TECLA DE MEDICIÓN para

conectar el aparato y registrar los valores de medición – Los valores de medición se registran mientras se mantenga oprimida la tecla.



# Ejecutar la medición

## *Aplicación de la marca reflectante (sólo para medición sin contacto)*



Aplicar la marca reflectante durante una parada sobre el elemento de máquina a ser medido.

## *Adaptador de contacto y accesorios de medición*


Enroscar a mano el adaptador de contacto sobre el aparato – ¡No apretarlo con herramientas!



Deslizar las puntas y ruedas de medición sobre el árbol de medición – ¡Observar el pasador de sujeción y la ranura!

En la rueda de medición de 12" apretar firmemente el tornillo lateral con una herramienta.

## **Conectar el aparato accionando brevemente la tecla de medición.**

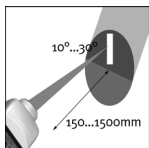


Seleccionar la unidad de medida deseada. – Observar, que la unidad de medida sea adecuada al modo de servicio (contacto/sin contacto) y los accesorios correspondientes.


Aplicar los accesorios adecuados para la medición.

En el caso de mediciones sin contacto, apuntar sobre la marca reflectante a una distancia óptima de 50 cm y un ligero ángulo de 10-30°.

En caso de mediciones de contacto con punta (cono) de medición, centrar el aparato al centro del objeto en rotación.

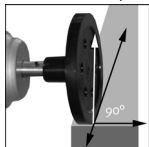


En caso de medición de velocidad y longitudes con aparatos de rueda de medición, sujetar el aparato recto y perpendicular al sentido de marcha del objeto.

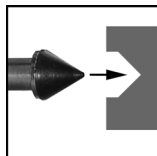

En todas las mediciones evitar movimientos del aparato, debido a que estos influyen directamente sobre el resultado de medición.

## Funciones de memoria

El tacómetro memoriza automáticamente el valor máximo (punto de transición superior más alto), el mínimo (punto de transición inferior más bajo) y el último valor de medición. Valores Pueden ser memorizados valores de medición adicionales,

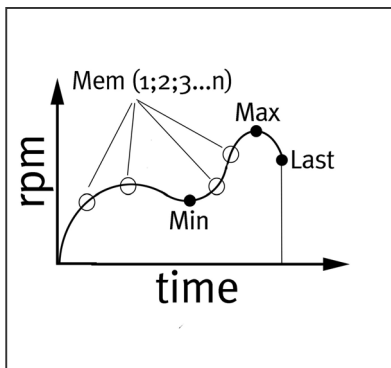

adicionales, cuando durante la medición se oprime la tecla MEM, algunos modelos calculan de ello también el promedio como valor medio (AV).

Los valores memorizados se visualizan en secuencia, oprimiendo sucesivamente la tecla MEM.

La memoria se borra, cuando la tecla MEM se mantiene

oprimida aprox. 6 seg. (en el display aparece entonces CCCCC), hayan pasado 5 minutos desde la última medición o se interrumpe la alimentación de pilas del aparato.

## Desconectar

Para cuidar las pilas, los aparatos se desconectan automáticamente después de un tiempo predeterminado.

## Datos técnicos

Gama de medición:	99.999 rpm (contacto 25.000 rpm)
Exactitud:	0,006% +/- 1digit
Gama de température:	0°...40°C
Almacén:	-10°...55°C (almacenar seco)

# Solución de problemas en caso de anomalías

*El aparato no indica, el rayo láser no es visible:*

Verifique el estado de carga y la correcta polaridad de las pilas.

*El rayo láser no es visible:*

Verifique si el pulsador de medición puede ser oprimido correctamente.

*Valores de medición no definidos o erróneos durante medición óptica:*

Sobre superficies intensamente reflectantes se puede interferir la electrónica de recepción. Modifique el ángulo o ennegrezca en caso dado la superficie reflectante.

Verificar la distancia hasta la marca reflectante, no puede estar por debajo de aprox. 15 cm, en caso dado utilizar una marca reflectante mayor.

*Valores de medición no definidos o erróneos durante medición por contacto:*

Verificar los apoyos de goma del accesorio de medición, estos están sujetos a un desgaste natural.

Observar la alineación perpendicular correcta del tacómetro con relación al objeto de medición.

Evitar movimientos relativos del instrumento con respecto al objeto de medición. En caso dado ejecutar una medición sin contacto.

*En aparatos con display LED parpadea una B:*

Se deben sustituir las pilas.

## Garantía

Otorgamos para todos los productos una garantía de 24 meses a partir de la fecha de compra. Están exceptuadas de la misma, las piezas de consumo y de desgaste, así como daños causados por aplicación indebida del aparato

---

Vi ringraziamo vivamente per avere acquistato il nostro tachimetro altamente qualitativo. Prima della messa in funzione leggete attentamente le presenti istruzioni per l'uso, che vi daranno modo di usare in modo sicuro il nuovo apparecchio, di effettuare delle misurazioni esatte e riproducibili e di evitare danni.

## Avvertenze sulla sicurezza



Non puntare il raggio laser sull'occhio umano. I prodotti laser della classe 2 sono classificati non dannosi all'occhio, ma possono irritare la retina, in seguito a prolungata azione del raggio o d'ipersensibilità della stessa.



Se il numero dei giri è rilevato meccanicamente, non superare il numero giri massimo consentito di 25.000 al minuto.

Non usare un albero di prolunga con raccordo a una rotella di misurazione. La rotella di misurazione potrebbe staccarsi e causare danni. Effettuare la misurazione di velocità diretta con le rotelle di misurazione solamente, se la velocità è inferiore ai 1500 m/min o dopo avere verificato che la rotella di misurazione non si può staccare.

## Prima della messa in funzione (inserire le batterie).

Aprire il coperchio del vano batterie – servirsi eventualmente di una moneta.  
Introdurvi le batterie – attenti alla polarità!  
Chiudere il coperchio del vano batterie.

---

## Elementi di manovra e comando




**1** Tasto/commutatore MODE per selezionare la voluta unità di misura.

**2** Tasto MEM per richiamare i valori memorizzati e per depositare i valori di memoria liberi.

**3** DISPLAY per visualizzare il valore di misurazione, le unità, la funzione di memoria e lo stato attuale della batteria.

**4** TASTO DI MISURAZIONE per accendere l'apparecchio e per effettuare il rilevamento dei

valori - i valori saranno rilevati fino a che il tasto rimarrà premuto.

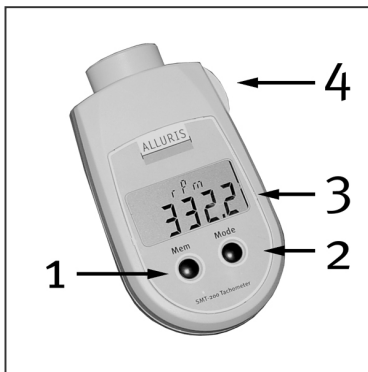

# Effettuare le misurazioni

**Applicazione della targhetta riflettente (solo in caso di misurazione senza contatto).**



In stato di quiete, applicare la targhetta riflettente sull'elemento meccanico da misurare.

## **Adattatore di contatto e accessori di misurazione**


Avvitare a mano l'adattatore di contatto sull'apparecchio – non serrare con utensili!



Porre le punte di misurazione e le rotelle di misurazione sull'albero di misurazione – tenere conto dello spinotto tenditore e della scanalatura!

Serrare con un apposito utensile la vite laterale della rotella di misurazione da 12“.

## **Accendere l'apparecchio agendo brevemente sul tasto di misurazione.**

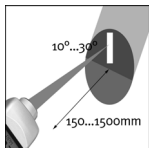


Selezionare la voluta unità di misura. – Fare attenzione che l'unità di misura abbia coerenza col modo di funzionamento (contatto/senza contatto) e col rispettivo accessorio.

Inserirvi sopra l'accessorio idoneo alla misurazione.


In caso di misurazione senza contatto, puntare sulla targhetta riflettente con distanza ottimale di 50 cm e lieve angolo di 10-30°.

In caso di misurazione a contatto con punta (cono) di misurazione, centrare l'apparecchio diritto al centro dell'oggetto rotante.

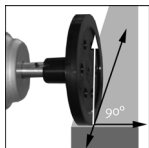

In caso di misurazione di velocità e lunghezza con rotella di misurazione, tenere l'apparecchio diritto e ad angolo retto rispetto alla direzione di moto dell'oggetto.

In tutte le misurazioni evitare qualsiasi movimento dell'apparecchio, che potrebbe direttamente influenzare il risultato della misurazione.

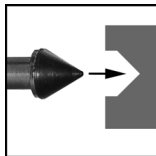



## Funzioni di memorizzazione

Il tachimetro memorizza automaticamente il valore massimo (punto di ritorno massimo superiore), minimo (punto di ritorno minimo inferiore) e ultimamente rilevato. È possibile memorizzare

addizionali valori di misurazione, se, durante la misurazione, si preme il tasto MEM; alcuni modelli calcolano anche il valore medio da essi risultante (AV).

I valori memorizzati vengono visualizzati, uno dopo l'altro, agendo ripetutamente sui tasti MEM.

La memoria viene cancellata, se il tasto MEM


rimane premuto per ca. 6 sec (sul display appare poi CCCC), se sono trascorsi 5 minuti dall'ultima misurazione o se è interrotta l'alimentazione di corrente per via della batteria scarica.

## Spegnimento

Allo scopo di non sciupare le batterie, gli apparecchi si spengono da sé dopo un lasso di tempo prefissato.

## Dati tecnici

Gama di misura:	99.999 rpm (contatto 25.000 rpm)
Precisione:	0,006% +/- 1digit
Gama di temperatura:	0°...40°C
Mantanimento:	-10°...55°C (mantanimenti secco)

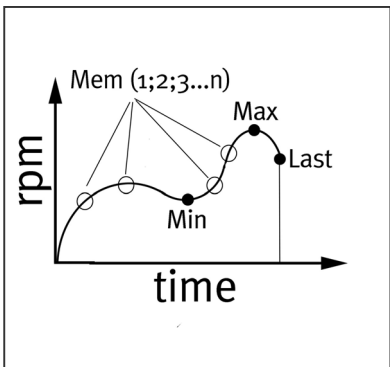

# Superamento di problemi e inconvenienti tecnici

*Gli apparecchi avvisano che il raggio laser non è visibile:*

Verificare la carica e la giusta polarità delle batterie.

*Il raggio laser non è visibile:*

verificare se il pulsante di misurazione si può azionare correttamente.

*Equivoco o errato rilevamento dei valori effettuando la misurazione ottica:*

Le superfici fortemente riflettenti possono disturbare i dispositivi elettronici del ricevitore. Modificate l'angolo oppure annerite la superficie riflettente.

Controllare la distanza fino alla targhetta riflettente, che dovrebbe essere pari a ca. 15 cm, casomai usare una targhetta riflettente più grande.

*Valori di misurazione equivoci o errati effettuando la misurazione a contatto:*

Controllare gli appoggi in gomma degli accessori di misurazione, anche perché questi sono soggetti ad usura naturale.

Verificare che il tachimetro sia perpendicolare rispetto all'oggetto di misurazione.

Evitare movimenti relativi dello strumento nei confronti dell'oggetto di misurazione. Effettuare eventualmente una misurazione senza contatto.

*Negli apparecchi con display a LED lampeggia una B:*

Bisogna sostituire le batterie.

## Garanzia

Accordiamo una garanzia di 24 mesi su tutti i prodotti a partire dalla data d'acquisto. Tale garanzia non include però i pezzi soggetti all'uso e all'usura, nonché i danni risultanti da un impiego improprio dell'apparecchio.

---

## **DECLARATION OF CONFORMITY**

**Manufacturer:** Nidec-Shimpo Corp.  
Nagaokakyo City, Japan  
on behalf of  
Alluris GmbH & Co. KG  
DE 79100 Freiburg, Germany

**Product:** Digital Tachometer

**Model Nos.:** SMT-200C; SMT-200CL; SMT-200L  
SMT-500C; SMT-500CL; SMT-500CLX, SMT-500CX  
SMT-510C; SMT-510CL; SMT-510CLX; SMT-510CX

We hereby confirm that the product complies with the requirements of the EMC Directive 92/336/EEC and for laser products and conforms the following specification:

EMC Directive 92/336/EWG	
EN 55022 (RF Emission)	Class B
EN 61000-4-2 (ESD)	Criteria B
EN 61000-4-3 (RF Field)	Criteria A
Laser Product (Model No.. with suffix L only)	
EN 60825-1	Class 2

The compliance to the requirements of all relevant EEC directives is confirmed by the CE-marking of the product.

## **CALIBRATION CONFIRMATION**

We hereby confirm in accordance to DIN EN 10204, 2.1 that this instrument has been tested in accordance with DIN EN 9001:1994 approved procedures. The instrument meets all specified technical data's and the accuracy was tested better then stated in the technical specification of the instrument.

The equipment used for test and calibration are traceable to the international recommended and approved standards of the National Research Laboratory of Metrology, Japan and the Institute of Standards, Prefecture Kyoto.

**Manufacturer:** Nidec-Shimpo Corp.  
Nagaokakyo City, Japan

Model No.: .....

Serial No.: .....

Date of Purchase: .....

